



Решение технических проблем

Тема	Аэродинамические шумы в области сдвижного люка в крыше на больших скоростях
Рынок	Все страны, включая Северную Америку (1WA)
Марка	Audi
№ процесса	2012849/1
Уровень	ЕН
Состояние	Дискуссия
Публикация результатов	

Коренной идентификатор

Номер	Наименование
6028	Рама
6041	Стекло люка

Коды рекламаций клиентов

Иденти-фикатор	Узел	Группа неисправностей	Грубый код	Код средней точности	Точный код
040601	Кузов/ оборудование	Шумы	Конструкция крыши/сдвижной люк в крыше/складной верх	*	*

Данные по а/м

Модели Audi Q7

Модель	Модельный год	Марка	Наименование	Бук. обоз. дв.	Бук. обоз. КП	ГКВА
4LB*	2007	A		*	*	*

Документы

Название документа
master.xml



Описание неисправности

Аэродинамические шумы в области сдвижного люка на больших скоростях.

Причина

Неправильная заводская регулировка угла между люком и передней частью крыши!


Решение в условиях производства

Инструктаж рабочих, начиная с 30 календ. недели / 06.

Решение в условиях сервиса

Переднюю подвижную часть крышки люка отрегулировать, сдвинув ее **вперед и вниз**, если смотреть по направлению движения.

В соответствии с Руководством по ремонту, установить правильную разницу высот между передней и следующей частью люка (как у чешуи рыбы).

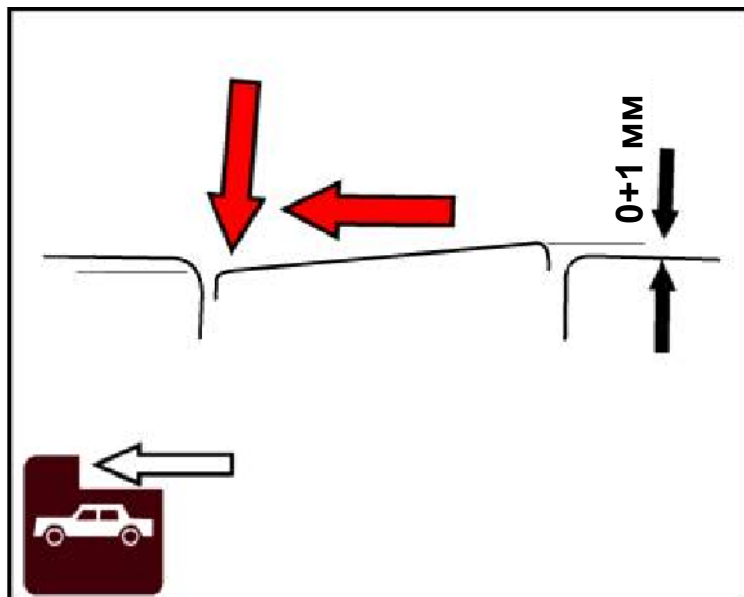

Указания по расчетам

Указания по запчастям

Аргументация